

■火災原因調査の科学化にむけて

No.6

■調査課

—火災時の電線の一次痕と二次痕の判定—

一、概要

「焼損床面積五〇m²」と聞くと、無味乾燥なひびきの中で数字だけが「焼け」のすべてを表しているかのように受け取られます。しかし、その中には木造であつたり、耐火造であつたり、住宅や作業所の用途であつたりして、構造や用途、世帯状況によりさまざまなかな「焼け」があります。それは、現場に立ち入って初めて、きな臭いにおいても五〇m²という数字の重みを、実感として受け止めることになります。その「焼け」の実態の中に、焼損床面積五〇m²の数字を作り出した火災の成長の要因が隠されています。

なぜ、このように燃えたのか。焼け崩れた事実から、火災の調査が開始されます。「よく見ること、よく聞くこと」

この二つしか方法はありません。そして、一番重要な見分が「出火箇所をどのように客観的、合理的に判定するかです。火災の原因調査を行なう上で最も神経を使うところで、どんな小さな手がかりでも使いたくなります。

しかし、現実には焼けの見方という、木材や金属などの受熱影響をベースとして組み立てられており、最近のよう

に構造材に合板や樹脂材を用いて、通し柱のない間取りの建物では、火災時の火炎の流れが受熱影響と一致しない場合もあります。そこで、建物に電気が配電されていることに着目し、初期の火災成長の段階で出火室内で用いられている電線の絶縁被覆が焼かれ、芯線が短絡（ショート）してできる短絡痕を探して出火箇所の手がかりとします。

同一系統の電線では、より遠いところもあります。そこで、建物に電気が配電されていることに着目し、初期の火災成長の段階で出火室内で用いられる電線の絶縁被覆が焼かれ、芯線が短絡（ショート）してできる短絡痕を探して出火箇所の手がかりとします。

二、電線の一次、二次電気痕

(一) 一次痕

電線の配線やコードの被覆は、塩化ビニールやゴムなどでできていますが、この被覆が古くなったり、損傷したり

すると次第に絶縁性が悪くなり、芯線が接触して短絡することがあります。特に、曲げや引っ張りの頻度が多い器具付コードは、内部が非常に細い銅線をより合わせてできており、その素線が切れるごとに半断線となつて抵抗が増加し、加熱して被覆の絶縁性が破壊して短絡に進行することが多くあります。

これらの被覆の絶縁性の劣化による短絡時のスパーク（火花）で、この付近の可燃物に着火して火災となつた電気痕を「一次痕」と言います。いわば、火災の直接の原因です。

(二) 二次痕

すでに何らかの原因によつて火災が発生してから、電線やコードの被覆が焼損して芯線が露出し、これが通電状態であれば短絡します。この時に発生した電気痕を「二次痕」と言い、火災の直接の原因ではなく間接的に生じた電気痕のことです。このため、火災の初期に発生した電気痕は、短絡現象により過電流が流れてブレーカーを切ることとなり、その後は短絡しなくなつ

て出火箇所の判定要件となります。ただし、コードの短絡では「一、三カ所の短絡ができることがあります。

(三) 発生時の相違点

一次痕は、周囲の温度が低く、痕ができるから急速に冷却してできた電気痕です。二次痕は、周囲温度が火災熱で高く、かつ空気中の酸素量が低く煤などがある状態の中で緩慢に冷えた電気痕です。しかし、このような発生時の微妙な相違点は、現場で発生した「電気痕」から見分するのは困難です。なぜなら、火災条件が個々の火災現場で異なるため、その現場で同一の物の焼けの比較検討が必要となるため、電気痕ではこの比較が適用しにくいくことにによるからです。

(二) 平滑度

表面の状態を凹凸と平滑度（アバタ状→平滑の五段階）で区別すると、一次痕のほうが平滑で、二次痕は表面が粗いことが分かりました。（写真1参照）。

(三) 形状


電気痕の形状を球形、半球形、涙状などの不定形の三つに分けると、一次痕は半球形のものが多いことが分かりました。これらの(一)(二)の比較検討では、一次痕は半球形で表面が平滑で光沢があることとなります（表参照）。

従来から「一次痕はつるつるピカピカしている」と言っていたことと一致します。しかし、これらの比較検討から逆にこの区分に入らないものも多くあることが明らかとなり、確率的には四〇%程度で、表面観察からでは「ど

現場で採取した一五個の電気痕を、顕微鏡で外面的に観察し、一次痕と二次痕の比較をしました。

(一) 光沢

電気痕の表面は、銅の地肌がでてい

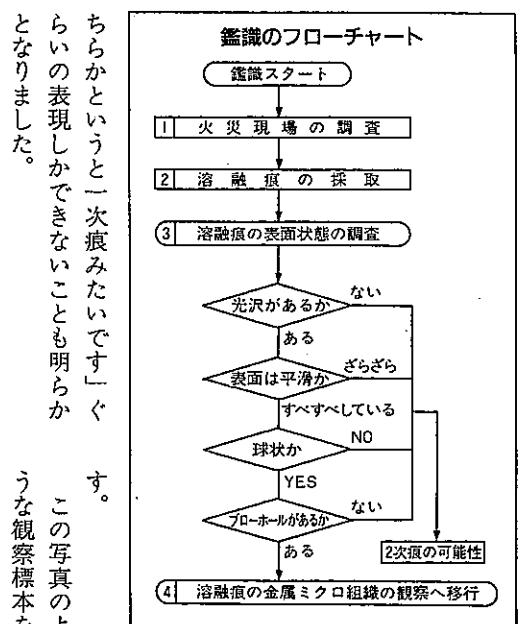

ちらかというと一次痕みたいです」ぐらいの表現しかできないことも明らかとなりました。

四、電気痕の内部観察による方法

(一) 内部状態

写真2が写真1の電気痕の内部状態です。一般的に、内部の空洞をボイドと呼び、凹部をプローホールと呼びます。金属結晶にはCuとCu₂Oがあり、異なる結晶が混ざり合っている状態を共晶組織と呼びます。また、内部には異物が巻き込まれていることもあります。

この写真のような観察標本を作るのは、電気痕全体をエポキシ樹脂で固めて研磨を繰り返し（粗い→細い）、最終的に鏡面仕上げまで行い、表面を腐食させて結晶粒界を見やすくします。いずれも仕上がりが微妙で難しい作業となります。

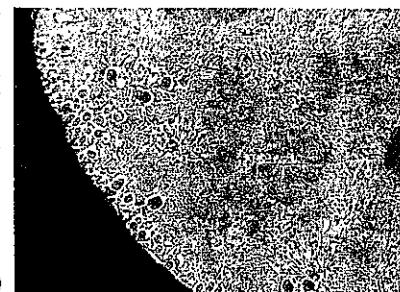


写真1 電気痕の顕微鏡写真 ($\times 10$)
表面の光沢と黒い部分がある



写真3 一次痕 ($\times 320$)
全体が微細な共晶組織で占められている
黒いところは酸化銅の混入



写真2 写真1の内部ミクロ観察 ($\times 80$)

（二）ミクロ観察による比較方法

現場で採取した電気痕内部のミクロ観察をするとき、つぎのように比較でき

ました（写真3、4）。

①ボイドは、一次痕のほうが発生率が高い。

②プローホールは、一次痕のほうが発生率が高い。

③二次痕は、内部に異物を多く巻き込んでいる。

④一次痕では、Cu₂Oの初期結晶とCuとCu₂Oの共晶組織が見られる。

等のことが観察されました。

（三）実験により製作した電気痕による観察

上記の内容がいずれも比較による観察結果であることから、実験により製作した電気痕を用いて検討してみました。管状の炉の中に10cm程度の長さ

で直径の細い電線を入れ、過電流を流して短絡させて電気痕を作りました。その時の管内の状態を大気条件と、高温で低酸素下の火災時の条件で行いました。

一次痕を想定して作った電気痕は、おおむねボイドが細かく痕全体に広がり、金属組織は微細な共晶組織となり

ました。二次痕を想定して作った電気痕では、雰囲気温度が高いため除冷が緩慢で中心部のボイドが大きくなり、CuとCu₂Oの初期結晶が多く、大気中の煤を巻き込むこと等が分かりました。電気痕の中のボイドは、短絡時に大気中の酸素が溶融した銅に吸収された。これからのことから短絡痕内部のミクロ観察により、ボイドの状態と金属結晶状態から電気痕発生時の雰囲気状態が推測され、一次痕と二次痕の判別がある程度可能となっていました。

従来、ルーペなどで見てきた電気痕の内部に、ボイドなどがあるとは思いも及ばず、初めてこの写真を見たときは、驚きと同時に改めて原因調査の奥深さを実感した次第です。この電気痕の判定法を適用した火災調査事例を載せられませんでしたが、この判定法

は活用範囲が広く、原因調査上意義の大きいものといえます。

諸外国の火災調査文献においても、電気火災の原因として電気痕の写真等が載っていますが、いずれも表面観察の域にとどまり、このようないわゆるミクロ観察は先進的な分析法といえます。しかし、実証実験が実際の火災時の短絡現象とはかなり異なっており、このため現場で採取した電気痕の観察判定に100%有効とは言えず、現段階では「八〇〇%程度分かるかな」と言つたところです。更に、今後の研究についていきたいと思っています。

以上、七月号から六回連載で新しい分析、判定法を紹介しましたが、火災原因調査がますます客観的な理論づけを必要とするようになってきているだけに、今後もさまざまな研究に挑戦していきたいと思っています。

（文責 北村）

参考文献「電線の一次、二次溶融痕鑑定方法に関する研究 その1、その2」石橋良男、岸田順次、日本火災学会研究発表会概要集（平成21年度）